

Sicherheitsmitteilung – PANDION

Bei einer internen Qualitätskontrolle am Gleitschirmmuster PANDION_M wurden fehlerhafte Leinentypen festgestellt. Anstelle einer TSL 380 für die A1 Stammleine wurden produktionsseitig eine TSL 500 verwendet. Weiter wurde am Gleitschirmmuster PANDION_S anstelle einer DSL 70 an der C/D Topleinen eine TSL 90 Leine verbaut. ICARO Paragliders empfiehlt allen Haltern der betroffenen Geräte, die Leinen auszutauschen. Die entsprechenden Ersatzleinen werden kostenlos von Icaro Paragliders zur Verfügung gestellt. Für den Einbau der Leinen empfehlen wir den Haltern, mit Ihrer Flugschule oder einem Checkbetrieb Kontakt aufzunehmen. Gerne können sich die Halter auch direkt mit ICARO Paragliders in Verbindung setzen. Wir müssen davon ausgehen, dass alle PANDION Größen betroffen sind.

Flintsbach, 05.12.2017